

Bejárási Jegyzőkönyv

Készült: 2018.08.08.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Tárgy: Eperjeske víztorony tetőszigetelés karbantartása ajánlatadói bejárás

Feljegyzések:

- A tetőszigetelés rendkívül rossz állapotban van, cseréje szükséges
- A bádogozást javítani, szükség esetén cserélni kell.
- Tetőantennák lábaihoz betontuskókat cserélni kell
- A belső oldalon a beton felület rendkívül rossz állapotban, a tisztítást, vakolatleverést és betonjavítást külön, opciós tételként szerepeltetni kell az árajánlatban a szükséges munkamenettel együtt (különös figyelemmel a víz letakarására rögzített ponyva és munkavédelmére)
- Helyszíni szemle alapján, a felső körön található ablakoknál a csapadékvíz a szél hatására beszivárog a víztorony belsejébe. A fém szerkezet rendkívül rossz állapotú, cseréje javasolt. Kérjük szintén opciós tételként külön soron szerepeltetni az ablakok cseréjét a munkavégzéshez szükséges tételek megjelenítésével (32 db 100/60 cm) ablak cseréje, ebből égtájanként 2-2 db nyitható, a maradék fix kialakítású kell legyen)
- a víztorony vizét részben ivóvízként használják
- A kivitelezési munka során a tetőkibúvónál a biztonságos kijutást kérjük megoldani, biztosítani a műszaki ellenőr számára. Továbbá az anyagszállítási útvonalnál a nehézkes kijutást figyelembe venni. (A jelenlegi létra magassága nem megfelelő, biztonságosan nem lehet megtekinteni a víztorony tetejét.)
- Víztorony felső részének belső méretei: 1,55 m szélmagasság, 2,60 m középponti magasság, 6,60 m a sugár (fal belső széle és a középpont között)
- Vízvételi hely víztorony aljánál lehetséges, áramot a területi kollégák felvezetik a víztorony tetejébe
- Földing Zoltánnal az FKG Kft. felveszi a kapcsolatot a tetőn található antennák ügyében. A kiváltásukat a tulajdonosnak kell megoldania (a területet bérlik).

